



HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly
www.hgpartner.cz

Tel/fax: 246 082 015
777/161 198
email: vrzak@hgpartner.cz

Paré č.:

Investor: Obec Modletice, Modletice 6, 251 01 Říčany			Počet A4:	5
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Datum:	12/2014
Vypracoval:	Ing. Oldřich Stiller		Změna:	-
Akce: Oprava poničeného koryta Chomutovického potoka			Stupeň:	DPS
			Č. zakázky:	H-14/027
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ			Část:	D
Příloha: FOTODOKUMENTACE			Měřítko: -	Č. přílohy: D.6

D.6 Fotodokumentace

Foto č. 1: SO 01 - Úsek 1 –
pohled po směru toku. Na
pravém břehu bude výmol v patě
opatřen lomovým kamenem.
Spláví na pravém břehu u kmenů
a nános na levém břehu bude
odstraněn.

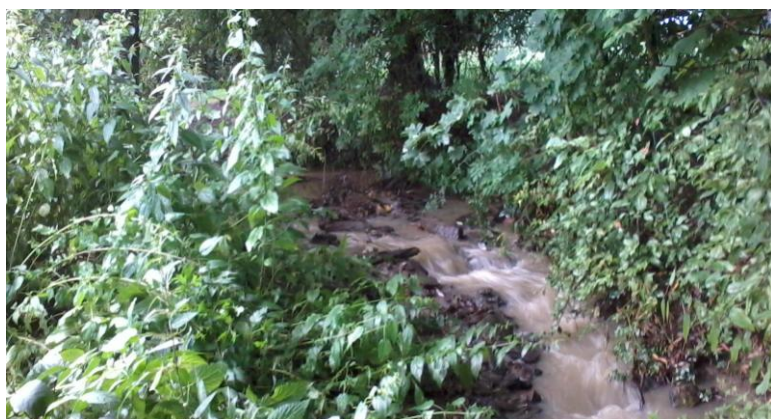
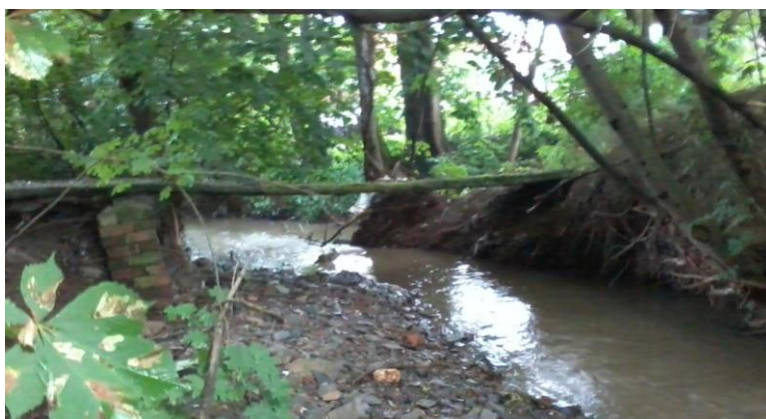


Foto č. 2: SO 01 - Úsek 2 –
pohled proti směru toku. Koryto
je zanesené místy o více jak 500
mm, nános vzdouvá hladinu,
koryto bude rozšířeno.

Foto č. 1: SO 01 - Úsek 3 –
pohled proti směru toku. V korytě
se nachází mírné nánosy, suť a
pařez, koryto bude pročištěno.





Foto č. 4: SO 01 - Úsek 4 – pohled proti směru toku. U pravého břehu je patrná betonová suť, hladinu vzdouvá zachycená fošna.

Foto č. 5: SO 01 - Úsek 5 – pohled proti směru toku. Koryto je zde zúžené, levý břeh je v patě vymletý. Výmol bude opatřen lomovým kamenem, nánosy z pravého břehu budou odtěženy.

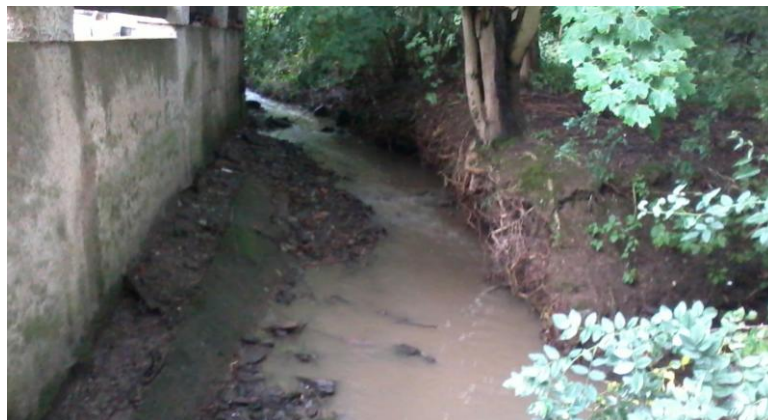


Foto č. 6: SO 01 - Úsek 6 – pohled východně z pravého břehu na poškozený betonový blok pod schody a lávkou. Konstrukce bude obnovena přibližně v původních rozměrech.

Foto č. 7: SO 01 - Úsek 7 – pohled proti směru toku na opevněnou část koryta pod Mlýnským rybníkem. Gabion místy doléhá na skalní podloží, místy je podemletý. Pod gabionovou konstrukci budou uloženy kameny, ve dně bude do výmolů doplněn lomový kámen.





Foto č. 8: SO 01 - Úsek 8 – pohled na poškozené koryto dna v místě přechodu dlažby odpadního koryta Mlýnského rybníka. Ve dně se nachází výmoly, které budou doplněny lomovým kamenem.

Foto č. 9: SO 02 - Úsek 1 – pohled po směru toku. Splávní na pravém břehu bude odstraněno, část větví v korytě seříznuta.



Foto č. 10: SO 02 - Úsek 2 – pohled proti směru toku. V levém břehu je patrný výmol, na pravém břehu pak náplav štěrku.

Foto č. 11: SO 02 - Úsek 3 - pohled směrem po toku. Na levém břehu je patrný náplav štěrku, na pravém břehu bude odstraněno splávní zachycené v obnažených kořenech.

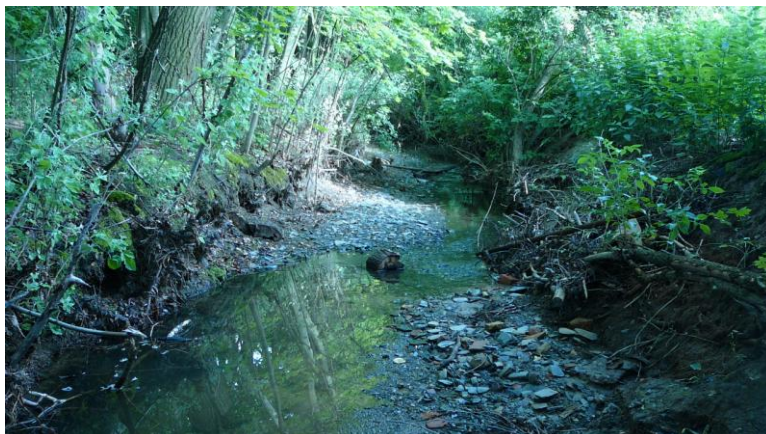





Foto č. 12: SO 02 - Úsek 4 – pohled po směru toku. Na pravém břehu je patrný nános štěrku.

Foto č. 13: SO 02 - Úsek 5 – pohled proti směru toku na levý břeh. Větve budou ze břehu odstraněny.



Foto č. 14: SO 02 - Úsek 6 – pohled proti směru toku. Na levém břehu je patrný sediment, v pravém břehu je rozsáhlý výmol.

Foto č. 15: SO 02 - Úsek 7 – pohled po směru toku. Kmen na levém břehu, u něhož hrozí zřícení do toku, bude odstraněn. Koryto je značně zanesené splávním, do koryta zasahuje velké množství křovin.

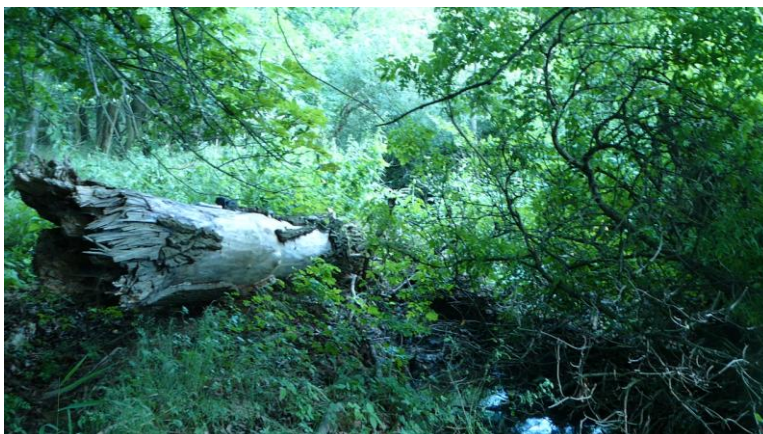

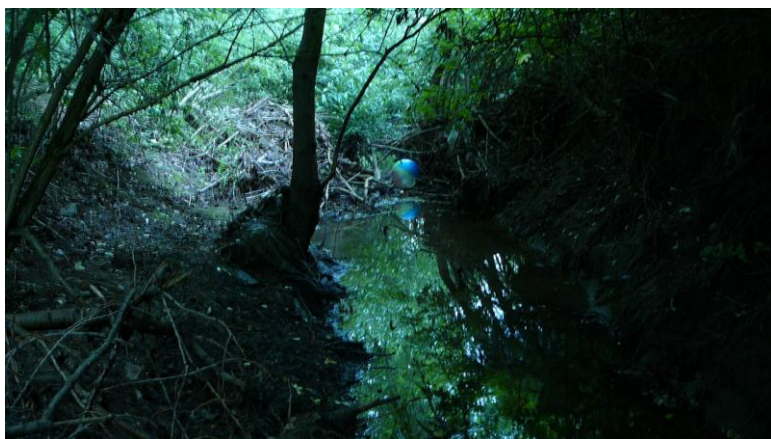


Foto č. 16: SO 02 - Úsek 8 – pohled po směru toku. V korytě je zachyceno splávi, které bude odstraněno.

Foto č. 17: SO 02 - Úsek 9 – Lokální nánosy splávi v korytě.

