

Číslo smlouvy objednatele : D/0459/2013/INV/2
Číslo smlouvy zhotovitele : 1305001020

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

- 1.1. Objednatel : **Zlínský kraj**
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
b) ve věcech technických : Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic
Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
IČ : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : PPF banka, a.s.
Číslo účtu : 730090001/6000
Tel. : 577 043 871
E-mail : milan.hudec@kr-zlinsky.cz
frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz
- 1.1. Zhotovitel : **H&B delta, s.r.o.**
Sídlo : Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Statutární orgán : Ing. Ondřej Hurta – jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. Ondřej Hurta a Petr Zavičák
b) ve věcech technických : Ing. Ondřej Hurta a Petr Zavičák
František Papšík a Ing. David Valchář, Ing. Tomáš Tkadlec
IČ : 25835661
DIČ : CZ25835661
Bankovní ústav : Komerční banka Vsetín
Číslo účtu : 6745970287/0100
Tel. / Fax : 571 499 130, 571 499 131
E-mail : info@hbdelta.cz

Zpracoval:
Ing. Bc. O. Pekárková

Kontrolovala:
Mgr. Z. Foltýnová
Ing. F. Mikeščík

Schválil:
Ing. M. Hudec

2. PREAMBULE

- 2.1 Uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.4.2013 na akci:

„Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa“

- 2.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby.

V průběhu realizace stavby vznikly okolnosti, které měly za následek jednak neprovedení některých prací - méněpráce, na druhé straně však bylo nutné provést některé práce bezprostředně související s předmětem díla nezbytné pro řádné dokončení díla.

Změnový list č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 5.

Cena stanovená Smlouvou o dílo se zvyšuje z důvodů změny předmětu díla dle Změnového listu č. 2 o částku:

262.942,- Kč bez DPH

(slovy: dvěšestšedesátdvatisícdevětsetčtyřicet dva korun českých)

Termín dokončení zůstává nezměněný.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Čl. 2. Předmět smlouvy a rozsah díla, odst. 2.2 se doplňuje o bod 2.2.4, který zní:

- 2.2.4 Dílo bude realizováno v souladu se Změnovým listem č. 2, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Čl. 4, odst. 4.2 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

7.407.230,- Kč (bez DPH)

(slovy: sedmmilionůčtyřístasedmtisícdevětšestčtyřicet korun českých)

1.555.518,-Kč DPH 21%

8.962.748,- Kč (včetně DPH)

(slovy: osmmilionůdevětšestšedesátdvatisícsešmsetčtyřicet osm korun českých)

- 4.2. Čl. 4, odst. 4.3 se mění a po změně zní:

4.3.1. Kompletní dodávka stavby

7.403.121,- Kč (bez DPH)

1.554.655,-Kč DPH 21%

8.957.776,- Kč (včetně DPH)

Zpracoval: Ing. Bc. O. Pekárková	Kontrolovala: Mgr. Z. Foltýnová Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
-------------------------------------	--	----------------------------

4.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

4.109,- Kč (bez DPH)

863,-Kč DPH 21%

4.972,-Kč (včetně DPH)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

Text čl. 21, odst. 21.6. doplňuje o text:


Přílohou č. 5 této smlouvy je kopie Změnového listu č. 2.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti a nemění se.
- 6.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 6.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v **6 vyhotoveních** stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží **4** stejnopisy a zhotovitel **2** stejnopisy.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů


Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

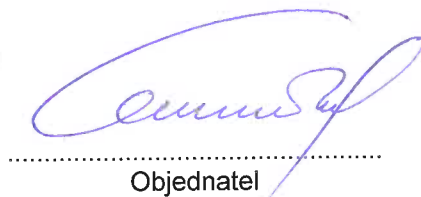Datum a číslo usnesení: 26.8.2013 0409/R16/13Ve Zlíně dne 27-08-2013 2013

Objednatel
MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

Ve Vsetíně dne 27.8. 2013

Zhotovitel
Ing. Ondřej Hurta
jednatel společnosti

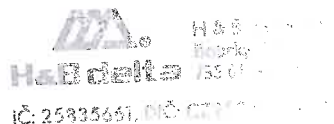

HaB delta
IČ: 25935461, DIČ: CZ25935461

Zpracoval: Ing. Bc. O.Pekárková	Kontrolovala: Mgr. Z. Foltýnová Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Hudec
------------------------------------	--	----------------------------

**Název akce „Muzeum regionu Valašsko, p.o. – stavební úpravy zámku
Kinských ve Valašském Meziříčí – 1.etapa“**

Změnový list

číslo: ZL 02

Zpracovaný v souladu s
„Pravidly pro projednání a schvalování změn staveb ZK“

- 1. Objekt a oddíl stavby: SO 01 – stavení úpravy objektu zámku (c.1. Rekonstrukce krovu-náhrada poškozených částí, c.3. Oplechování)**
- 2. Zpracovatel změnového listu: H&B delta s.r.o., 755 01 Vsetín Bobrky 382,
Ing. Ondřej Hurta, zástupce pro věci technické**
- 3. Odkaz na dokumenty v nichž je vznik a řešení změny zapsáno**
 - 3.1. Kontrolní den:
 - zápis z KD č. 1 z 30.4.2013 číslo bodu: C.1.4. a C1.5 (příloha č.1)
 - zápis z KD č. 3 z 28.5.2013 číslo bodu: E.3.6. (příloha č.1)
 - zápis z KD č. 7 z 25.6.2013 číslo bodu: E.5.2 (příloha č 1)
 - zápis z KD č. 9 z 23.7.2013 číslo bodu: E.9.1 (příloha č 1)
 - 3.2. Stavební deník č.1, zápis z 6.6.2013 (příloha č. 2)
 - 3.3. Změna PD „Výměna vazných trámů-související práce“ zpracovaná projektantem
 - 3.4. Dopis provozovatele – Muzeum regionu Valašsko (příloha č.3)

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

ZL č. 02/01 Změna způsobu provedení výměny vazných trámů pod půdní zděnou vestavbou

Po rozkrytí podlahové konstrukce půdní zděné vestavby bylo zjištěno, že vazné trámy není možno měnit dle původního záměru a projektové dokumentace, která předpokládala jejich prosté vysunutí a opětovné nasunutí do prostoru pod podlahou vestavby.

Realizace původního řešení dle dokumentace pro provádění stavby znemožnily zejména tyto zjištěné skutečnosti:

- Vazné trámy jsou z části zazděny a z části využity jako podpora provedené podlahy a příček půdní vestavby.
- S ohledem na rozpad pozednic, které jsou napadeny dřevokazným hmyzem, byla spodní úroveň podlahy těsně nad pokleslými vaznými trámy, což neumožňovalo dát nové trámy do správné úrovně na pozednici.
- V meziprostoru pod podlahou se nachází podezdívka vynášející podlahu – meziprostor byl zaplněn starou stavební sutí a nachází se zde rozvody ÚT.

Z výše uvedených důvodů by úplná výměna vazných trámů dle PD vyvolala téměř kompletní rekonstrukci vestavby a značné navýšení ceny díla.

Na základě uvedených skutečností bylo provedeno (po odstranění části podlahy) podrobné posouzení všech předmětných vazných trámů mykologem, které prokázalo, že napadení dřeva se projevuje pouze do vzdálenosti max. 2 m od konce (okapu) trámu. Proto GP zpracoval dodatek k PD „Výměna vazných trámů – související práce“, která řeší nahrazení porušených konců vazných

trámů dřevěnými protézami vč. konstrukční úpravy spojů a vyvolané související práce (zvětšení montážního otvoru v podlaze, vybourání částí zdi a příček v dotčeném prostoru vč. opětovného uvedení do původního stavu). Součástí řešení je ponechání zdravých částí vazných trámů pod podlahou zděné vestavby.

Tuto změnu nebylo možné předvídat bez kompletního rozkrytí skladby podlahy ve všech plných vazbách.

Méněpráce ve výši: - 33 101,-Kč bez DPH

Vícepráce ve výši: +46 391,-Kč bez DPH

Navrženými úpravami dojde oproti původnímu rozpočtu k navýšení nákladů o částku:

+13 290,-Kč bez DPH

ZL č. 02/02 Změna rozsahu tesařských konstrukcí oproti předpokladu PD

Při provádění výměn poškozených částí krovu byly při detailním kontaktu s dřevěnými prvky a obnažení jejich spojů zjištěny poškozené části krovu, jejichž výměnu zpracovaná PD nepředpokládala. Pro správnou funkci krovu a jeho statickou stabilitu je však nutno tyto prvky nahradit novými. PD obecně formuluje nutnost výměny všech zjištěných narušených prvků (bez ohledu na předpoklad měněných částí krovu).

Naopak byly zjištěny také některé zdravé prvky krovu, které PD předpokládala nahradit novými. Tyto prvky byly v souladu s požadavkem PD (obecná formulace požadavku na ponechání zdravých prvků bez ohledu na předpoklad měněných částí krovu) ponechány.

Zdegradované prvky nad rámec PD jsou po předchozím schválení TDS a zástupcem NPÚ měněny a naopak zdravé prvky ponechány.

Méněpráce ve výši: -16 092,-Kč bez DPH

Vícepráce ve výši: +204 219,-Kč bez DPH

Navrženými úpravami dojde oproti původnímu rozpočtu k navýšení nákladů o částku:

+188 127,-Kč bez DPH

ZL č. 02/03 Změna klempířské konstrukce – záměna použitého okapního plechu pod nadřímsovým žlabem (40% celkového množství) za nový.

Projektová dokumentace uvažuje se 40% zachováním a zpětným osazením okapového plechu střešní římsy pod nadřímsovým žlabem (pol. k 02). Vzhledem ke skutečnosti, že i při opatrné demontáži je plech značně zdeformován a v místech, kde byly dříve ukotveny žlabové háky perforován, doporučujeme provést oplechování střešní římsy v celém rozsahu z nového materiálu. Jedná se pouze o dodávku nového Cu materiálu, neboť v položkovém rozpočtu je demontáž a montáž již zahrnuta.

Změna je vícepráce.

Navrženou úpravou dojde oproti původnímu rozpočtu k navýšení nákladů o částku:

+61 525,-Kč bez DPH

5. Podklady k návrhu změny:

- 5.1. Zápisy z KD (příloha č.1)
- 5.2. Stavební deník č.1, zápis z 6.6.2013 (příloha č.2)
- 5.3. Změna PD „Výměna vazných trámů-související práce“
- 5.4. Dopis provozovatele – Muzeum regionu Valašsko (příloha č.3)
- 5.5. Cenová nabídka zhotovitele - položkové rozpočty (příloha č.4)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

- 6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Dodávky a činnosti v bodě 4.1 až 4.3 jsou pro zhotovitele víceprací, které nebylo možné v průběhu zpracování cenové nabídky ani prohlídkou stavby v rámci veřejné zakázky na kompletní dodávku stavby předpokládat. Změna nemá vliv na konečný smluvní termín dokončení stavby.

Datum: 24.7.2013

Petr Zavičák
Zpracovatel



H & B delta, s.r.o.
Bohrtky 382
755 01 Vsetín

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Ing. Ondřej Hurta
zástupce pro věci technické

7. Rekapitulace jednotlivých změn v položkách rozpočtu:

Číslo položky	Název položky	Úspora (v Kč bez DPH)	Vícenáklady (v Kč bez DPH)
STAVEBNÍ PRÁCE			
ZI č. 02/01	Výměna vazných trámů pod vestavbou	33 101,00	46 391,00
ZI č. 02/02	Změna rozsahu tesařských konstrukcí	16 092,00	204 219,00
ZL č. 02/03	Záměna použitého okapního plechu pod nadřímsovým žlabem za nový	-	61 525,00
ÚSPORA v rámci řešené změny		49 193,00	
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny			312 135,00
CELKOVÉ NAVÝŠENÍ NÁKLADŮ (bez DPH)		262 942,00	
CELKOVÉ NAVÝŠENÍ NÁKLADŮ (vč. DPH)		318 160,00	

8. Stanovisko generálního projektanta:

ZL č. 02/01 Změna způsobu provedení výměny vazných trámů pod půdní zděnou vestavbou

Změna není v souladu s projektovou dokumentací. Skutečný stav konstrukce podlahy vestavby nebylo možné v průběhu provádění PD zjistit. Pro přesné určení postupu sanace vazných trámů pod vestavbou by bylo třeba provést sondy u každého vazného trámu, což by vyžadovalo demolici podlah a příček ve všech kancelářích. Tento zásah do konstrukce kanceláří by byl prováděn za plného provozu muzea, což by mělo negativní vliv z hlediska hygieny a bezpečnosti pracovního prostředí. Nosná konstrukce vestavby (ocelové profily) je v těsném kontaktu s vaznými trámy, což znemožňuje navrhovaný postup výměny.

Na základě zjištěných skutečností byla z hlediska ekonomického a konstrukčně technického zvolena optimální varianta - ponechání vazných trámů pod vestavbou, výměna částí vazných trámů v místě uložení na pozednici, minimálně nutné zednické práce vestavby. Na straně úspory je ponechání vazných trámů pod vestavbou (dodávka+montáž), které byly vyhodnoceny jako vyhovující. Projektová dokumentace uvažuje s ponecháním dřevěných prvků, které jsou v dobrém technickém stavu. Na straně vícenákladů je konstrukce podlahy vestavby, kterou bylo potřeba demontovat ve větší ploše, než bylo předpokládáno. Konstrukci podlahy a především přesné rozmístění ocelových nosníků, nesoucích příčky a stropní vložky, nebylo možné v době projektu určit.

Navrhovaná změna je v souladu se závazným stanoviskem NPÚ čj:MěÚVM 48322/2012 ze dne 12.11.2012.

Nejedná se o vadu projektu z důvodu nedostatečných podkladů z archivní dokumentace a nerealizovatelnosti požadovaného množství sond za provozu muzea.

ZL č. 02/02 Změna rozsahu tesařských konstrukcí oproti předpokladu PD

Změna není v souladu s projektovou dokumentací. Projektová dokumentace navrhuje výměnu dřevěných prvků, které byly při průzkumu shledány jako nevyhovující. Hlavními prvky k výměně ze 100% jsou pozednice, vazné trámy, krokve, bednění, kráčata, komínové výměny, námětky, prahová pětiboká vaznice. U těchto prvků je v PD navržena 100% výměna. 100% výměnu prvků lze navrhnout na základě plného průzkumu každého prvku (pozednice, vazné trámy, pětiboká vaznice, kráčata, komínové výměny) nebo na základě reprezentativního vzorku (krokve), kde lze, vzhledem ke stavu střešní krytiny, z 90% předpokládat stejné poškození u všech ostatních prvků. U prvků měněných v rámci víceprací nebyla při průzkumu shledána povrchová degradace. Určení správného objemu prvků k výměně by vyžadovalo zásah do krovu, který se dá přirovnat ke stávající situaci na stavbě, kde je provedeno provizorní statické zajištění krovu, a postupnou demontáží a řezáním krovu by byly nacházeny další části k výměně. V přiložené fotodokumentaci z 8. kontrolního dne lze usoudit, že tyto prvky měněné nad rámec projektu byly napadeny dřevokazným hmyzem, který dřevo napadá především hloubkově (na povrchu nejsou znatelné známky poškození).

Projekt tyto situace předpokládal a obecnou formulací „vyměnit všechny zjištěné narušené prvky“ dal možnost k výměně prvků, které nebyly přímo označeny. Nejedná se o vadu, opomenutí či neúplnost projektové dokumentace právě pro skutečnost, že zcela přesný stav prvků by mohl být určen pouze po celkovém rozebrání krovu, což není ve fázi projektu možné.

Navrhovaná změna je odsouhlasena NPÚ, viz bod C.1.4 z kontrolního dne č. 1 30.4.2013.

ZL č. 02/03 Změna klempířské konstrukce – záměna použitého okapního plechu pod nadřímsovým žlabem (40% celkového množství) za nový.

Tato změna není v souladu s PD. V PD je navrženo ponechání 40% oplechování pod nadřímsovým žlabem. Tento návrh vzešel z požadavků na maximální možnou úsporu investičních nákladů stavby. Konkrétně byl vybrán klempířský prvek, u kterého se předpokládalo minimální poškození při demontáži + jeho zpětné osazení. V průběhu stavby byla na plechu nalezena perforace od připevnění okapových háků. Perforovaný plech nelze zpětně použít (viz. detail okapové římsy, výkres č.13 – Detaily, kde řešený plech není děrován od hřebů okapního háku). Perforace plechů a jejich přesné stykování se nedalo ve fázi projektu předvídat.

Navrhovaná změna je v souladu se závazným stanoviskem NPÚ čj:MěÚVM 48322/2012 ze dne 12.11.2012.

Datum: 24.7.2013

Bursík Holding, a.s.

Belgická 196/38 • 120 00 Praha 2
IČ: 28223063 • DIČ: CZ28223063
T: +420226223610
E: info@bursikholding.cz
www.bursikholding.cz


Ing. Jan Bláha
Generální projektant

9. Stanovisko TDS:

Výše uvedené změny byly projednány s objednatelem, zhotovitelem a projektantem. Varianty řešení byly posouzeny a navržené změny byly vyhodnoceny jako optimální z hlediska ekonomického, technického i provozního.

Uvedené změny bezprostředně souvisejí s předmětem díla a jsou nutné pro jeho řádné dokončení. Předmětné práce jsou v souladu s celkovým konceptem 1. etapy stavebních úprav zámku, záměrem projektové dokumentace a stavebním povolením.

Zvýšené množství realizovaných prací nemá dle stanoviska zhotovitele vliv na konečný termín díla, ale má dopad na celkové náklady stavby.

Oceněné výkazy výměr (položkové rozpočty) odpovídají skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu se smluvním položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci.


Po posouzení předložených víceprací TDS konstatuje, že nedošlo ke škodě a investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.

Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasení Změnového listu č. 2

- v souladu s § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, řešit vícepráce dle § 34 tohoto zákona (JŘBU) a následně uzavřít dodatek smlouvy o dílo.

Schválený investiční záměr nebude ve výši čerpání finančních prostředků překročen. Harmonogram realizace díla se nemění.

TDS k výše uvedeným skutečnostem doporučuje mandantovi změnový list č. 02 odsouhlasit.

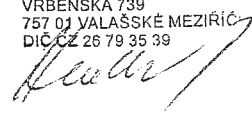

Ing. Jiří Hendrych
TDS

Datum: 24.7.2013

10. Stanovisko objednatele díla:

Objednatel bere na vědomí Změnový list č. 02 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací.

 **Zlínský kraj**
krajský úřad
Odbor investic 
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Datum:



Ing. František Mikeščík
prověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

Přílohy ZL č.2:

- Zápisy z KD (příloha č.1)
- Stavební deník č.1, zápis z 6.6.2013 (příloha č.2)
- Dopis provozovatele – Muzeum regionu Valašsko (příloha č.3)
- Cenová nabídka zhotovitele - položkové rozpočty (příloha č.4)

KD č. 1 z 30.4.2013**C. Projednávano:**

C.1.1 Byla provedena pochůzka po stavbě a prohlídka obnažené krovové konstrukce v části severní valby.

C.1.2 BOZP:

- Prosklené dveře z 2.NP na schodiště do půdního prostoru budou z důvodu zabezpečení (oddělení provozu stavby a provozu muzea) trvale uzamčeny. V případě potřeby (nutný únik z půdního prostoru) je možné rozbít skleněnou výplň dveří hasicím přístrojem umístěným u dveří.
- Na staveništi se budou používat osobní ochranné prostředky.
- Ostatní záležitosti BOZP řešeny koordinátorem a zhotovitelem průběžně.

C.1.3 Zhotovitel oznámil, že v případě potřeby upřesňujícího posouzení stavu odkryté krovové konstrukce má zajištěného odborníka (mykologa) na provedení doplňujícího průzkumu a posouzení:

- Ing. Petr Starosta, Zlín
- Alternativně: Mgr.Tomáš Adámek, Ostrava, firma Derkill service, s.r.o.

Bylo dohodnuto, že zhotovitel zabezpečí při průběžném odkrývání krovu kontrolu mykologem, tak aby byly zkontrolovány i části krovu dříve nepřístupné.

C.1.4 Byl domluven obecný postup, pokud zhotovitel při provádění prací zjistí možnost změny rozsahu výměny jednotlivých prvků krovu oproti PD (nutnost výměny poškozených prvků nad rámec PD, nebo možnost zachování prvků plánovaných k výměně): Zhotovitel zkontaktuje zástupce NPÚ a TDI, kteří rozhodnou o dalším postupu. V případě potřeby bude pro určení dalšího postupu provedeno mykologické posouzení odborníkem.

C.1.5 Zhotovitel povede průběžnou evidenci ponechávaných prvků krovu a prvků měněných.

C.1.6 S NPÚ, projektantem, uživatelem a zhotovitelem bylo prodiskutováno otvírání oken vikýřů. Způsob otvírání bude upřesněn na základě technických možností výroby a prostorových možností daných tvarem vikýřů.

C.1.7 Zhotovitel upozornil, že dle pravidel pro pokrývání střech přírodní břidlicí vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR má být s ohledem na osovou vzdálenost krokví bednění tl. 32mm (ve všech částech střechy). Projektant připomínku akceptoval.

C.1.8 Provozovatel vyzval NPÚ k přehodnocení požadavku na provedení dřevěné mansardové římsy. (Navrhuje alternativní provedení z profilovaného měděného plechu). Důvodem je zjednodušení údržby a finanční úspora provozních prostředků muzea na budoucí údržbu mansardové římsy, kterou dle PD bude nutno provádět každoročně.

C.1.9 Zhotovitel na základě jednání s městskou policií informoval, že bezpečnostní kamera v parku u zámku je v současné době v opravě. Po opravě bude instalována, aby byl kamerový systém funkční. Termín není znám.

C.1.10 Zhotovitel předal TDI plán auditů řízení systému jakosti ISO 9001:2008 na rok 2013 a certifikát ISO.

KD č. 3 z 28.5.2013

E.3.5 Zhotovitel upozornil, že dle „Pravidel pro pokrývání střech přírodní břidlicí“ vydaných cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR sklon horní části mansardy neodpovídá navrženému formátu (20x30cm) břidlicové krytiny. Pro daný sklon by měl být min. rozměr krytiny z důvodu dostatečného překrytí 25x35cm. Projektant konstatoval, že uvedený dokument není závazný a při zpracování PD vycházel z původního stavu, požadavků NPÚ a platných norem. Projektant prověří správnost navrženého formátu krytiny v horní části mansardy v návaznosti na platné normy a dodá písemné stanovisko. Následně bude stanoven další postup.

Zodpovídá: projektant

Termín: 4.6.2013

E.3.6 Po vybourání podlah v plánovaných místech zděné vestavby, zhotovitel na základě zjištěného skutečného stavu konstrukcí (podezdívka pro konstrukci podlahy, stavební materiál v meziprostoru pod podlahou, rozvody ÚT,...) konstatoval reálnou neproveditelnost výměny vazných trámů v meziprostoru pod podlahou bez dalších opatření. Projektant navrhl provedení dalších sond pro přesnější zmapování skutečného stavu prostoru pod podlahou. Projektant dá písemné stanovisko ke konstatování neproveditelnosti výměny vazných trámů ze strany zhotovitele a navrhne další postup a případné možné řešení problematiky.

Zodpovídá: projektant

Termín: 4.6.2013

E.3.7 Vzhledem k tomu, že stavba není realizována v souladu s časovým harmonogramem žádá TDS o urychlené předložení aktualizovaných harmonogramů (časový a finanční) vč. organizačního opatření k eliminaci časové ztráty. V časovém harmonogramu budou samostatně uvedeny činnosti související s realizací lešení pro ochranné zastřešení.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 30.5.2013

E.3.8 Zhotovitel předá přesnou specifikaci (technický popis a rozsah) prací provedených v rámci statického zabezpečení rozpracovaných konstrukcí.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 4.6.2013

Příští kontrolní den se bude konat za týden v úterý 4.6.2013 v 10.³⁰ hod. na stavbě.

Zápis provedl: Ing. Jiří Hendrych - TDS

Přílohy:

- Prezenční listina z KD č. 3
- Dopis H&B delty ke statickému zabezpečení ze dne 27.5.2013
- Fotodokumentace

KD o. 7 z 25. 6. 2013

Vyhodnocení souladu postupu prací k předanému časovému harmonogramu:

Bylo konstatováno zpoždění prováděných prací oproti aktuálnímu časovému harmonogramu. Zhotovitel sdělil, že učiní opatření k eliminaci skluzu do příštího kontrolního dne.

C. Projednáváno:

C.7.1 Byla provedena pochůzka po stavbě. Zhotovitel seznámil se stavem prováděných prací.

C.7.2 Zhotovitel informoval, že krytina z přírodní břidlice bude na stavbu dodána 8.-9.7.2013.

C.7.3 Zhotovitel předložil vzorek kování pro kyvná okna do vikýřů (Tokoz 13), které bylo zástupcem NPÚ a státní památkové péče odsouhlaseno. Dále bylo dohodnuto provedení dřevěného okna (osazení 2 těsnění) vč. členění (jako stávající: svislá lišta široká 35mm, vodorovná lišta 25mm,).

C.7.4 Se zástupci NPÚ a státní památkové péče byl odsouhlasen odstín povrchové úpravy dřevěné profilované mansardové římsy: odstín palisandr – vzorník Karbolineum extra (výrobce Detecha).

C.7.5 Bylo dohodnuto, že zhotovitel v případě nepříznivého počasí (déšť) mimo pracovní dobu zabezpečí kontrolu provizorního zastřešení jako prevenci proti případnému zatékání (poškození krycích plachet větrem apod.). Zároveň zajistí personální a materiální zajištění pro případ nutnosti akutních oprav provizorního zastřešení.

V případě že by případným zatečením došlo ke škodě (např. poničení výmalby) zhotovitel uvede vše do původního stavu na vlastní náklady v termínech dohodnutých s provozovatelem.

D. Kontrola úkolů z minulého KD

E.5.2 Projektant zpracuje PD změn a úprav souvisejících s výměnou vazných trámů pod zděnou vestavbou dle zjištěného skutečného stavu a reálných podmínek vč. soupisu prací oceněného a soupisu prací neoceněného - dle vyhl. 230/2012 Sb.

Zodpovědný: projektant

Termín: 14.6. 2013

Bylo předloženo technické řešení, dle kterého zhotovitel může plynule pokračovat v předmětných pracích. Zhotovitel řešení zpracuje jako změnu PD vč. soupisu prací neoceněného (4x) a oceněného soupisu prací (2x) dle vyhl. 230/2012 Sb.

Zodpovědný: projektant

Termín: 25.6.2013

Splněno (projektant předal 4paré změny PD: paré 1-objednatel, paré 2-TDS, paré 3, 4-zhotovitel

E.6.1 Zhotovitel předloží projektantovi k odsouhlasení tyto materiály (technické listy, certifikáty):

- Tepelnou izolaci zděné vestavby (skladba S2, S4)
- Polyetylénovou fólii –parozábrana (skladba S2, S4)
- PE/PP fólie – na tepelné izolaci stropu (skladba S4)

Projektant zašle stanovisko k předloženým materiálům.

Zodpovědný: zhotovitel+projektant

Termín: 25.6.2013

KD č. 9 z 23. 4. 2013

- Oprava komínů, oprava zděných k-cí a provádění podlah v místě zděné vestavby.
- Zahájení montáže břidlicové krytiny (severní valba + východní strana)

Vyhodnocení souladu postupu prací k předanému časovému harmonogramu:

Od posledního kontrolního dne došlo ke snížení skluzu prováděných prací oproti aktuálnímu harmonogramu na cca 5-7dní. Zhotovitel potvrdil, že tento skluz neohrožuje konečný termín díla.

C. Projednáváno:

C.9.1 Byla provedena pochůzka po stavbě. Zhotovitel seznámil se stavem prováděných prací.

C.9.2 Zhotovitel informoval, že do konce týdne zahájí montáž vikýřových oken.

C.9.3 Zástupci NPÚ a státní památkové péče konstatovali soulad prováděných prací (krov, komíny, profilovaný mansardový trám) s požadavky státní památkové péče.

D. Kontrola úkolů z minulého KD

E.6.1 Zhotovitel předloží projektantovi k odsouhlasení tyto materiály (technické listy, certifikáty):

- Tepelnou izolaci zděné vestavby (skladba S2, S4)
- Polyetylénovou fólii –parozábrana (skladba S2, S4)
- PE/PP fólie – na tepelné izolaci stropu (skladba S4)

Projektant zašle stanovisko k předloženým materiálům.

Zodpovědný: zhotovitel+projektant

Termín: 25.6.2013

Trvá

Zodpovědný: zhotovitel (předání tech.listů+certifikátů)

Termín: 27.6.2013

Zodpovědný: projektant (stanovisko)

Termín: 2.7.2013

Trvá: Zhotovitel zaslal podklady k odsouhlasení 8.7.2013. Projektant sdělí stanovisko.

Zodpovědný: projektant

Termín: 16.7.2013

Splněno (projektant zaslal odsouhlasené materiály formou doplnění tabulek skladeb)

E. Projednáváno – nové úkoly:

E.9.1 Zhotovitel ve spolupráci s TDS a projektantem zpracuje návrh změnového listu č. 2, který bude obsahovat tyto změny:

- Změna způsobu provedení výměny vazných trámů pod půdní zděnou vestavbou
- Změna rozsahu tesařských konstrukcí oproti předpokladu PD
- Změna klempířské konstrukce – záměna použitého okapního plechu pod nadřímsovým žlabem (40% celkového množství) za nový

Zodpovědný: zhotovitel+TDS+ projektant

Termín: 25.7.2013

(konzultace investora)

Dátum	Denní záznamy stavby
4.6.2013	ZAČINAM TDS NA ZÁKLADĚ PŘEDÁNÍ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ SOUVISLÝM S PROVEDENÍM LETENÍ PRO PROVIZORACÍ ZASTŘEŠENÍ A NÁLEŽNĚ JE MOŽNO POKRÁČOAT V POKRÁČENÝCH PRÁCECH UPRAVDNĚNÍ ZHOTOVITEL NA KVALITOST INFORMA- ČNÍ KORDINÁTORA DOP O PROVEDENÝCH PRÁCECH A POTŘEBOU SOUČINNOSTI S MČP.
5.6.2013	Zapsáno zkoleno: Z důvodu celostanního odst. a nepovolení žádné práce.
6.6.2013	Dvěma dny byla provedena příprava bazých taluž. pod zrclovou instalací za účasti Ing. Stanošky, který stanovil: 1. Byly provedeny náhledy číh vzhledu součty z níž první (blíže k projekci) ukazuje větší degradaci dřevní hmoty (více než 1/3 průměru) a slouha blíže dále od obecného zrclovu cca 7m, kterovalu jím provedenou poškození zrclové jím do vzhledu prasklin (do 10% průměru). Doporučuji (vzhledem k tomu že se nejedná o dříví provedením tes. spoje, doporučuji větší spojem konstrukci příložkou (L profil 100 mm). Zohled. v ostatních případech nutné pořízení v místě napojení vložky houbí, p. možno talo pokračovat u vřech bazýl taluž pod instalací aniž by byla namáhána funkce prostu. V daném místě je vezen talu namáhání pouze na talu. Doporučuji provedení otváření a kontrolu paty střešního zrclového sloupu a vzhled taluž, který je v seřazení dále nepřístředný a zastřen. Vzhledem k jistě talo zastření kompletní zrclov, při příštím stavu.



MUZEUM REGIONU VALAŠSKO

příspěvková organizace

Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, 571 411 690, muzeum@muzeumvalassko.cz

Vyřizuje: Ing. Jiří Trezner
Telefon: 605 256 167
E-mail: trezner@muzeumvalassko.cz
Datum: 18. července 2013

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor investic
Ing. František Mikeščík
třída T. Bati 21

761 90 Zlín

Vážený pane inženýre,

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, žádá o kladné posouzení návrhu na změnu realizované investiční akce projektu Stavební úpravy objektu zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, a to v případě klempířské konstrukce – okapní plech pod nadřímsovým žlabem.

Odůvodnění:

Na základě posouzení z posledního kontrolního dne č. 8 jsme nuceni konstatovat, že i přes maximální snahu zhotovitele stavby nelze zajistit recyklaci plechu pod nadřímsovým žlabem v rozsahu 40% tak, jak uvádí projektová dokumentace. Takto získaný plech je deformován a současně poškozen díky kotvení původních žlabových háků. Navíc, pokud by přece jen došlo k osazení původního plechu, bude částečně narušena estetická hodnota investice v různém barevném provedení do doby oxidace nového oplechování. S tímto názorem orgánu státní památkové péče souhlasíme, nicméně pro muzeum, jako správce nemovitosti je prioritou ochrana svěřeného majetku proti poškození.

Doufáme, že přihlédnete k našim argumentům a budete souhlasit se 100% výměnou plechu pod nadřímsovým žlabem na zámku Kinských.

S pozdravem

Ing. Tomáš Vitásek
ředitel

Muzeum regionu Valašsko,
příspěvková organizace

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO,
příspěvková organizace
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín

IČO 00098574 -15-

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o. stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	Změna způsobu provedení výměny vazných trámů pod půdní zděnou vestavbou	Místo	stavební parcela 3, 4, 284/94, 44/9, k.ú. Krásno nad Bečvou
Objednatel	Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín	IČ	DIČ
Projektant	Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2	708 91 320	
Zhotovitel	H&B delta, s.r.o.	282 23 063	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		24.7.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B				C Soupis prací je zpracován za použití cenové soustavy ÚRS. (Položky s označením PC nejsou zařazeny v cenové soustavě ÚRS)			
1	HSV	Dodávky	0	8			0,00	13			0,00
2		Montáž	0	9			0,00	14			0,00
3	PSV	Dodávky	46 391	10			0,00	15			0,00
4		Montáž	0	11			0,00	16			0,00
5	"M"	Dodávky	0					17			0,00
6		Montáž	0					18			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0	12			0,00	19			0,00
20	HZS		0,00	21			0,00	22			0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	46 391
Objednatel		24	15 % DPH	0
Datum a podpis	Razítko	25	21 % DPH	9 742
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	56 133
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00


H&B delta, s.r.o.
 Bobrky 362
 755 01 Vsetín
 IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o. stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

Datum: 24.7.2013

Kód	Popis	Cena celkem (INV)	Cena celkem (NIV)	Cena celkem (INV + NIV)
1	2	3	4	5
PSV	Práce a dodávky PSV	0	46 391	46 391

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum regionu Valašsko, p.o.Ústavební úpravy zámku Kinských v Valašském Meziříčí – 1. etapa
Objekt: ZMĚNA - VÝMĚNA VAZNÝCH TRÁMŮ (SOUVISEJÍCÍ PRÁCE)
Část:
JKSO:

Objednatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Zhotovitel:
Datum: 24.7.2013

P.Č.	TV	KCN	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena INV	Cena NIV	Cena celkem (INV + NIV)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Práce a dodávky HSV							
			Svislé a kompletní konstrukce							
1.			Zdivo porobetonové tl. 300 mm (obezdívka prostupů v obvodovém zdivu vestavby) (0,7*0,5*0,3)*24 objem prostupů - (0,2*0,25*0,3)*24 odečet objemu vazného trámu v prostupu - ((0,25*2+0,2*2)*0,05*0,3)*24 odečet minerální vlny kolem vazného trámu/kračát	m3	1,856	2220				4120,32
						1,856				
2.			Zdivo z keramických dutinových tvárnic tl. 150 mm (dozdění přiček) 0,87 m2 * 6 ks	m2	5,22	611				3189,42
						5,22				
			Vodorovné konstrukce							
3.			Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 (18,1+9,7)*š.0,62=17,24m2*tl.0,1	m3	1,72	3500				6020
						1,72				
4.			Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm mont.otv.kračát (18,1+9,7)*š.0,62=17,24m2	m2	17,24	321				5534,04
						17,24				
5.			Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari viz pol.7 (17,24)*0,00304*1,1*1,05	t	0,061	32000				1952
						0,061				
			Ostatní konstrukce a práce - bourání							
6.			Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm (včetně odstranění ocelových L profilů 60/60) viz položka č. 3	m3	1,72	2230				3835,6
						1,72				
7.			Bourání přiček z keramického zdiva tl. 150 mm (bourání částí přiček pro usnadnění montáže vazných trámů) 0,87 m2 * 6 ks	m2	5,22	585				3053,7
						5,22				
8.			Bourání stěn tl. 300 mm (prostupy v obvodovém zdivu vestavby) (0,7*0,5*0,3)objem prostupu-(0,2*0,25*0,3)odečet objemu vazného trámu/kračát v prostupu)*24 ks	m3	2,16	223				481,68
						2,16				
			Práce a dodávky PSV							
			Izolace tepelné							
9.			Montáž izolace tepelné výplňové (vyplnění prostupu trámu a kračát obvodovou stěnou vestavby) ((0,25*2+0,2*2)*0,3)*24	m2	6,48	46,3				300,024
						6,48				
10.			Skelná plst 600x1000x50 mm - součinitel tepelné vodivosti λ= 0,033 [W/mK] (vyplnění prostupu trámu a kračát obvodovou stěnou vestavby) ((0,25*2+0,2*2)*0,3)*24	m2	6,48	89				576,72
						6,48				
			Konstrukce tesařské							
11.			Montáž vazaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 Kontakt s památkově chráněnou konstrukcí (podepření vazných trámů hranoly průřezu 0.25/0.16 a stojkami 0.16/0.16)	m	31,9	226				7209,4
			vaz ba 2.5*2+0.65(podepření na střední zeď)+0.4*2 14			6,45				
			vaz ba 2.5*2+0.65(podepření na střední zeď) 18			5,65				
			vaz ba 2.5*2+0.65(podepření na střední zeď)+0.4*2 22			6,45				
			vaz ba 2*2+0.65(podepření na střední zeď) 26			4,65				
			vaz ba 2.5*2+0.65(podepření na střední zeď) 30			5,65				
			vaz ba 2*2+0.65(podepření na střední zeď) 34			4,65				
12.			Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 (podepření vazných trámů hranoly průřezu 0.25/0.16 a stojkami 0.16/0.16)	m3	1,28	4830				6182,4
			vaz ba 2.5*2*(0.25*0.16)+0.65*(0.16*0.16)(podepření na střední zeď)+0.4*0.16*0.16*2 14			0,237				
			vaz ba 2.5*2*(0.25*0.16)+0.65*(0.16*0.16)(podepření na střední zeď) 18			0,227				
			vaz ba 2.5*2*(0.25*0.16)+0.65*(0.16*0.16)(podepření na střední zeď)+0.4*0.16*0.16*2 22			0,237				
			vaz ba 2*2*(0.25*0.16)+0.65*(0.16*0.16)(podepření na střední zeď) 26			0,177				

13	vaz ba 2.5*2*(0.25*0.16)+0.65*(0.16*0.16)(podepření na střední zeď) 30		0,227		
	vaz ba 2*2*(0.25*0.16)+0.65*(0.16*0.16)(podepření na střední zeď) 34		0,177		
13	Konstrukce zámečnické Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg Kontakt s památkově chráněnou konstrukcí (L 60/60/6, 5.42 kg/m včetně kotvení pomocí šroubů do betonu)				
		kg	22,2	74,6	1656,12
	vaz ba 4*0.2*5.42 14		4,34		
	vaz ba 2*0.2*5.42 18		2,12		
	vaz ba 4*0.2*5.42 22		4,34		
	vaz ba 2*0.2*5.42 26		2,12		
	vaz ba 2*0.2*5.42 30		2,12		
	vaz ba 2*0.2*5.42 34		2,12		
14	vaz ba 14 táhlo z ocelové pásovin 40/5 * 4m * 1.26 +2 2		5,04		
	Ocelový profil L 60/60/6 délky 0.2 m, 5.42 kg/m (včetně kotvení - 1 ks = 2* M16 šrouby do betonu)	ks	16	135,6	2169,6
	vaz ba 4 14		4		
	vaz ba 2 18		2		
	vaz ba 4 22		4		
	vaz ba 2 26		2		
	vaz ba 2 30		2		
	vaz ba 2 34		2		
15	Ocelová pásovina 40/5, 1.26 kg/m (včetně kotvení)	m	4	27,5	110
	vaz ba 2 14		2		
	vaz ba 2 22		2		

Cena celkem bez DPH

46 391,02

SOUPIS PRACÍ - OCENĚNÝ - MĚNĚPRÁCE

Název stavby	Muzeum regionu Valašsko, p.o. stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	Změna způsobu provedení výměny vazných trámů pod půdní zděnou vestavbou	Místo	stavební parcela 3, 4, 284/94, 44/9, k.ú. Krásno nad Bečvou
Objednatel	Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín	IČ	DIČ
Projektant	Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2	708 91 320	
Zhotovitel	ceny dle soustavy ÚRS	282 23 063	
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			24.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	33 101,27	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	
Projektant			Razítko			D Celkové náklady		
Datum a podpis						23	Součet 7, 12, 19-22	33 101,27
Objednatel						24		
Datum a podpis						25	21 % 0,00 DPH	6 951,27
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	40 052,54
Datum a podpis						E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatele	0,00
						28	Klouzavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnění + -	0,00


H&B delta s.r.o.
 Bohdík 362
 755 01 Vsetín
 Razítko 25835661, DIČ CZ25835661

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Muzeum regionu Valašsko, p.o. Stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Mezíříčí – 1. etapa

Objekt: ZMĚNA - VÝMĚNA VAZNÝCH TRÁMÍ (SOUVISEJÍCÍ PRÁCE) - MĚNĚPRÁCE

Část:

JKSO:

Objednatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Zhotovitel:

Datum: 24.7.2013

Kód	Popis	Cena INV	Cena NIV	Cena celkem (INV + NIV)
1	2	3	4	5
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	33 101,27	33 101,27
762	Konstrukce tesařské	0,00	33 101,27	33 101,27
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>33 101,27</u>	<u>33 101,27</u>

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum regionu Velešsko, p.o. stavební úpravy zámku Kinských ve Velešském Mezířící - 1. etapa
 Objekt: ZMENA - VÝMENA VAZNÝCH TRAMŮ (SOUVISEJÍCÍ PRÁCE) - MĚNĚPRÁCE
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
 Zhotovitel:
 Datum: 24.7.2013

P.Č.			Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena INV	Cena NIV	Cena celkem (INV + NIV)	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem	Sazba DPH	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PSV	Práce a dodávky PSV												
762	Konstrukce tesafské													
1			Demontáž vázaných kcl krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 Kontakt s památkově chráněnou konstrukcí	m	52,1	69,3	0,00	33 101,27	33 101,27					
	vazba 14		(ztížená demontáž vazných trámů pod vestavbou)											
					4,9									
	vazba 18				4,9									
	vazba 22				4,9									
	vazba 26				6,9									
	vazba 30				6,9									
	vazba 34				8,9									
2			Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy nad 450 cm2 Kontakt s památkově chráněnou konstrukcí	m	52,1	429,00		22 350,90	22 350,90					
			(ztížená montáž vazných trámů pod vestavbou)											
	vazba 14				4,9									
	vazba 18				4,9									
	vazba 22				4,9									
	vazba 26				6,9									
	vazba 30				6,9									
	vazba 34				8,9									
3			řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,28	4 830,00		6 182,40	6 182,40					
			(vazné trámy pod vestavbou)											
	vazba 14				0,27									
	vazba 18				0,27									
	vazba 22				0,27									
	vazba 26				0,38									
	vazba 30				0,38									
	vazba 34				0,49									
4			Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 24 m	t	0,704	1 360,00		957,44	957,44					
			0,55*1,28 m3		0,704									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o. stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	Změna rozsahu tesařských konstrukcí oproti předpokladu PD	Misto	stavební parcela 3, 4, 284/94, 44/9, k.ú. Krásno nad Bečvou
Objednatel	Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín	IČ	DIČ
Projektant	Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2	708 91 320	
Zhotovitel	H&B delta, s.r.o.	282 23 063	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		24.7.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B		C Soupis prací je zpracován za použití cenové soustavy ÚRS. (Položky s označením PC nejsou zařazeny v cenové soustavě ÚRS)			
1	HSV	Dodávky	0	8		0,00	13		0,00
2		Montáž	0	9		0,00	14		0,00
3	PSV	Dodávky	204 219	10		0,00	15		0,00
4		Montáž	0	11		0,00	16		0,00
5	"M"	Dodávky	0				17		0,00
6		Montáž	0				18		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		204 219	12		0,00	19		0,00
20	HZS		0,00	21		0,00	22		0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22		204 219
Objednatel						24	15 %	1 379 378,58 DPH	0
Datum a podpis				Razítko		25	21 %	-1 175 159,58 DPH	42 886
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		247 105
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty			
24.2.2013				Razítko		27	Dodávky objednatele		0,00
						28	Klouzavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnění + -		0,00



H & B delta, s.r.o.
Bobříky 382
755 01 Vsetín

Razítko: 25835661, DIČ: CZ25835661

Datum a podpis 24.7.2013

SOUPIS PRACÍ

SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o. stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

H&B delta s.r.o.

24.7.2013

Kód	Popis	Cena celkem (INV)	Cena celkem (NIV)	Cena celkem (INV + NIV)
1	2	3	4	5
PSV Práce a dodávky PSV		0	204 219	204 219
762 Konstrukce tesafské		0	204 219	204 219
<u>Celkem</u>		0	<u>204 219</u>	<u>204 219</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o. □stavební úpravy zámku Kinských □ve Valašském Mezíříí – 1. etapa

Objekt:

Část:

JKSO:

Objedí: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Zhotov: H&B delta, s.r.o.

Datum: 24.7.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena INV	Cena NIV	Cena celkem (INV + NIV)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D			PSV Práce a dodávky PSV				0,00	204 218,86	204 218,86
D			762 Konstrukce tesařské				0,00	204 218,86	204 218,86
1	K	762	7620 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 viz materiál	m3	10,644	670,00		7131,48	7131,48
				m3	10,644				
2	K	762	7623 Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 Kontakt s památkově chráněnou konstrukcí viz pol.6	m	55,200	42,20		2329,44	2329,44
				m	55,200				
3	K	762	7623 Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 Kontakt s památkově chráněnou konstrukcí viz pol.8	m	45,200	51,20		2314,24	2314,24
				m	45,200				
4	K	762	7623 Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 Kontakt s památkově chráněnou konstrukcí viz.pol.91	m	212,000	60,20		12762,4	12762,4
				m	212,000				
5	K	762	7623 Demontáž vázaných kčí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 Kontakt s památkově chráněnou konstrukcí viz pol.12	m	36,000	69,30		2494,8	2494,8
				m	36,000				
6			Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 Kontakt s památkově chráněnou konstrukcí	m	55,200	226,00		12475,2	12475,2
					55,200				
7			hambálek(2+1,1+3,7*4+0,5*3+4,7+3,5)*2 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,080	4 830,00		5216,4	5216,4
			hambálek(2+1,1+3,7*4+0,5*3+4,7+3,5)*2						
8	K	762	7623 Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 Kontakt s památkově chráněnou konstrukcí	m	45,200	256,00		11571,2	11571,2
				m	45,200				
9	M	MAT	6051 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 (sloup 3,5*3 + 2*1,3, pásek 1,5 + sloupek 2,4+ vaznice 5,6)*2	m3	1,180	4 830,00		5699,4	5699,4
			(sloup 3,5*3 + 2*1,3, pásek 1,5 + sloupek 2,4+ vaznice 5,6)*2	m3	1,180				
10	K	762	7623 Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 Kontakt s památkově chráněnou konstrukcí	m	212,000	310,00		65720	65720
			hambálek(5,1+3,8+1,1+4,2+5,2+4,9+4+1,1+(7,4*3)+7,4+5,4+4,3)*2	m	137,400				
			sloup 2,3*2	m	4,600				
			hambálek(12,6*2)*2	m	51,200				
			vaznice (4,7*2)*2	m	18,800				
				m	212,000				
11	M	MAT	6051 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 hambálek(5,1+3,8+1,1+4,2+5,2+4,9+4+1,1+(7,4*3)+7,4+5,4+4,3)*2	m3	5,944	4 830,00		28709,52	28709,52
			sloup 2,3*2						
			hambálek(12,6*2)*2	m3	5,944				
			vaznice (4,7*2)*2						
12	K	762	7623 Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy nad 450 cm2 Kontakt s památkově chráněnou konstrukcí	m	36,000	429,00		15444	15444
			šikmý sloup (1,5m*24ks)	m	36,000				
				m	36,000				
13	M	MAT	6051 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 450 cm2 šikmý sloup 1,5*24	m3	2,440	4 830,00		11785,2	11785,2
14	K	762	7623 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny dtto viz impreg. 10,644	m3	10,644	864,00		9196,42	9196,416
				m3	10,644				
15	K	762	9987 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m viz hm.762	t	6,380	1 360,00		8676,8	8676,8
				t	6,380				
16	K	762	9987 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace viz hm.762	t	6,380	422,00		2692,36	2692,36
				t	6,380				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby

SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o.
stavební úpravy zámku Kinských
ve Valašském Meziříčí – 1. etapa

Název objektu

Název části

Změna rozsahu tesařských konstrukcí oproti předpokladu PD

JKSO

EČO

Místo

IČ

stavební parcela 3, 4,
284/94, 44/9,
k.ú. Krásno nad Bečvou

DIČ

708 91 320

282 23 063

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

H&B delta, s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

24.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B				C		Soupis prací je zpracován za použití cenové soustavy ÚRS. (Položky s označením PC nejsou zařazeny v cenové soustavě ÚRS)	
1	HSV	Dodávky	0	8			0,00	13			0,00	
2		Montáž	0	9			0,00	14		0,00		
3	PSV	Dodávky	3 961	10			0,00	15			0,00	
4		Montáž	12 132	11			0,00	16		0,00		
5	"M"	Dodávky	0					17			0,00	
6		Montáž	0					18		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		16 092	12			0,00	19			0,00	
20	HZS		0,00	21			0,00	22			0,00	
Projektant											0,00	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Razítko

 H&B delta, s.r.o.
Bohrky 382
755 01 Vsetín

IČ: 25035661, DIČ: CZ25035661

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	16 092
24	15 % DPH	0
25	21 % DPH	3 379
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	19 471

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Datum a podpis 24.7.2013

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o. □stavební úpravy zámku Kinských □ve Valašském Meziříčí – 1. etapa

Objekt:

Část: Změna rozsahu tesařských konstrukcí oproti předpokladu PD

JKSO:

Objednatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

Datum: 24.7.2013

Kód	Popis	Cena celkem (INV)	Cena celkem (NIV)	Cena celkem (INV + NIV)
1	2	3	4	5
PSV	Práce a dodávky PSV	0	16 092	16 092
762	Konstrukce tesařské	0	16 092	16 092

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Kinských čive Valašském Meziříčí - 1. etapa

Objekt:

Část:

Změna rozsahu tesařských konstrukcí oproti předpokladu PD

JKSO:

Objednatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Zhotovitel: H&B delta s.r.o.

Datum: 24.7.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena INV	Cena NIV	Cena celkem (INV + NIV)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	16 092,12	16 092,12
	D		762	Konstrukce tesařské				0,00	16 092,12	16 092,12
1	K	762	762331813	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 Kontakt s památkově chráněnou konstrukcí	m	34,400	51,20		1761,28	1761,28
				viz pol.2						
2	K	762	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 Kontakt s památkově chráněnou konstrukcí	m	34,400	256,00		8806,4	8806,4
				krokev (4,3*4)*2	m	34,400				
3	M	MAT	605120110	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,820	4 830,00		3960,6	3960,6
				krokev (4,3*4)*2	m3	0,820				
4	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,820	864,00		708,48	708,48
				0,82m3						
5	K	762	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,480	1 360,00		652,8	652,8
				viz hm. 762						
6	K	762	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,480	422,00		202,56	202,56
				viz hm. 762						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o.
stavební úpravy zámku Kinských
ve Valašském Meziříčí – 1. etapa

Název objektu

Název části Změna klempířské konstrukce - záměna použitého okapního
plechu pod nadřímsovým žlabem (40% celkového množství) za
nový

Objednatel Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Projektant Bursík Holding, a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2

Zhotovitel H&B delta, s.r.o.

Rozpočet číslo Zpracoval

JKSO

EČO

Místo

IČ

stavební parcela 3, 4,
284/94, 44/9,
k.ú. Krásno nad Bečvou

DIČ

708 91 320

282 23 063

Dne

24.7.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B				C Soupis prací je zpracován za použití cenové soustavy ÚRS. (Položky s označením PC nejsou zařazeny v cenové soustavě ÚRS)			
1	HSV	Dodávky	0	8			0,00	13			0,00
2		Montáž	0	9			0,00	14			0,00
3	PSV	Dodávky	0	10			0,00	15			0,00
4		Montáž	61 525	11			0,00	16			0,00
5	"M"	Dodávky	0					17			0,00
6		Montáž	0					18			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		61 525	12			0,00	19			0,00
20	HZS		0,00	21			0,00	22			0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		61 525
Objednatel				24	15 % DPH		0
Datum a podpis				25	21 % DPH		12 920
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		74 446
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

 H & B delta, s.r.o.
Bohrtky 392
755 01 Vsedín

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Datum a podpis 16.7.2013

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o. Stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa
Objekt:
Část: Změna klempířské konstrukce - záměna použitého okapního plechu pod nadřímsovým žlabem (40% celkového množství) za nový
JKSO:
Objednatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.
Datum: 24.7.2013

Kód	Popis	Cena celkem (INV)	Cena celkem (NIV)	Cena celkem (INV + NIV)
1	2	3	4	5
PSV	Práce a dodávky PSV	0	61 525	61 525
764	Konstrukce klempířské	0	61 525	61 525

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO-01 Muzeum regionu Valašsko, p.o. Ústavební úpravy zámku KinskýchDvůr Valašském Meziříčí – 1. etapa

Objekt:

Část: Změna klempířské konstrukce - záměna použitého okapního plechu pod nadřímsovým žlabem (40% celkového množství) za nový

JKSO:

Objed: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Zhotov: H&B delta s.r.o.

Datum 24.7.2013

P.Č.	KCN	polo žka	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena INV	Cena NIV	Cena celkem (INV + NIV)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D			PSV Práce a dodávky PSV				0,00	61 525,23	61 525,23
D			764 Konstrukce klempířské				0,00	61 525,23	61 525,23
110 K	764		7642 Oplechování Cu říms pod nadřímsovým žlabem řs 660 mm viz tab.k02 materiálů(133m*40%)	m	53,200	1 150,00		61180	61180
138 K	764		9987 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m viz hm.764	t	0,190	1 500,00		285	285
139 K	764		9987 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace viz hm.764	t	0,190	317,00		60,23	60,23

Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **51531986-121719-**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě **130905085535**

do podoby elektronické, skládající se z **30** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Veronika Křížková**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 5.9.2013