

Stavba : Oprava : ohradní zdi u hřbitova, márnice u kostela,
a chodníku na hřbitově

Místo : V e n d o l í

Investor : O b e c V e n d o l í

O b s a h p r o j e k t u : Průvodní a technická zpráva

Výkresy :	1	Ohradní zeď a chodníky - půdorys
	2	Brána „ a „
	3	Brána „ b „
	4	Brána „ c „
	5	Márnice - současný stav
	6	Márnice - stavební úpravy
	7	Alternativní provedení dveří u márníce a brán b, c
	8	Kašna

Stavba : Oprava : ohradní zdi u hřbitova, márnice u kostela,
a chodníku na hřbitově
Místo : V e n d o l í
Investor : O b e c V e n d o l í

P r ů v o d n í a t e c h n i c k á z p r á v a

Základní údaje o stavbě

Ohradní zeď u hřbitova je provedena z kamene , která je z obou stran opatřena narušenou omítkou a to především u země od vztlínající vlhkosti a následného působení vyloučené soli a mrazu. Narušení omítky je také v ploše výše nad zemí. Zakrytí zdi je šikmou deskou spádovanou do hřbitova , z pálených cihel opatřených cementovým obalem - potěrem a omítkou. Na několika místech je zákrytová deska ohradní zdi narušená - opadaná omítky a rozpadlé cihly. Ve hřbitovní straně ohradní zdi existuje křížová cesta z pískovcových plastik, osazených ve výklencích, která je nenarušená.

Součástí ohradní zdi jsou 3 brány, které mají narušenou omítku, která bude opravena. Zakrytí brány „a“ je pozinkovaným plechem s nátěrem. Brána „b“ je zakrytá deskou s betonovým povrchem, která bude oplechována . Brána „c“ je zakrytá stejným způsobem jako ohradní zeď. Dveřní křídla brány „a“ budou opravena. Dveřní křídlo brán „b“ a „c“ bude nahrazeno jiným.

Objekt márnice je tvořen kamennou částí a přistavěnou cihelnou částí. Zastřešení kamenné části je sedlovou střechou a zastřešení přistavěné cihelné části je pultovou střechou . Krytina objektu je pozinkovaným plechem s nátěrem. Podlaha je cihelná. Omítky vně i uvnitř jsou narušené a to převážně nad terénem a podlahou. V části s pultovou střechou je v rohu umístěn suchý záchod ze skruže, která je zakryta dřevěným poklopem. Otvorové prvky jsou narušené a proto budou nahrazeny jinými.

Kolem kostela existuje chodník z kamenné drti bez obrubníků, který je napojen na brány v ohradní zdi.

V rohu ohradní zdi a brány „a“ je šachta s vodovodním potrubím vyvedeným nad terén. Zde se plánuje umístění betonové kašny.

Stavební práce na opravě ohradní zdi u hřbitova zahrnují : osekání omítek z obou stran zdi v potřebném rozsahu - pro provedení sanační omítky 1 m od terénu a tam , kde je omítka narušená. Provedení sanační omítky 1 m od terénu , provedení vápenocementové omítky štukové na zbývajících plochách zdi. Po zaschnutí bude omítka opatřena barevným nátěrem Granopor v odstínu odsouhlaseným Památkovým ústavem v Pardubicích.

Oprava krycí desky ohradní zdi, mechanické vyčištění a umytí desky. Nanasení válečkováním nebo nástřikem na cementový povrch krycí desky vodu odpuzující roztok SIKAGARD 700-S dvakrát./spotřeba 0,5 kg na 1 m²./

Součástí ohradní zdi jsou 3 brány : a, b, c.

Před zahájením prací na opravě omítek brán a, b je nutné přizvat zástupce SPP k prohlídce detailů a určení postupu prací. Projekt předpokládá otlučení omítek v plném rozsahu. Před otlučením bude nutné sejmout profily říms a tvarových prvků. Nad terénem bude provedena sanační omítka do výše 1 m. Omítky budou vápenocementové štukové hlazené plstí . Po zaschnutí bude omítka opatřena barevným nátěrem Granopor v odstínech odsouhlasených Památkovým ústavem v Pardubicích.

Plechová krytina brány „a“ bude opatřena udržovacími nátěry v barev.odstínu odsouhlaseným PÚ v Pardubicích stejně jako po opravení dřevěná dvoukřídlá brána.

Krycí betonové desky u brány „ b „ budou oplechované povlakovým plechem Lindab.

Stavební práce na opravě márnice u kostela zahrnují : osekání omítek z obou stran zdí v potřebném rozsahu - pro provedení vnější vodotěsné cementové omítky / s přísadou ALKIZ/ soklu do výše 30 cm nad podlahu a pro provedení sanační omítky v pásu o výšce 1m a tam , kde je omítka narušená. Provedení vodotěsné omítky soklu z cementové malty s přísadou ALKIZ do výše 30 cm nad podlahu, provedení sanační omítky v pásu o výšce 1 m, provedení vápenocementové omítky štukové na zbývajících plochách.

V části objektu, kde je umístěné suché WC budou vnitřní stěny obložené po celé výšce dřevěným obkladem. Podhled bude proveden ze sádkartonových desek na ocel. CD profilech pod krokvi ve sklonu střechy.

Původní místnost s WC bude předělena příčkou z tvárnic Ytong v tl.75 mm s dveřmi , do výšky dveř.zárubní.

V obou částech objektu budou provedené podlahy z betonových dlaždic 30x30 cm.


U objektu budou vyměněné otvorové prvky .Místo okna bude osazena okenice s rámem.

Vnější omítka objektu bude opatřena barevným nátěrem Granopor v odstínu odsouhlaseném Památkovým ústavem v Pardubicích. Vnitřní omítka stěn a stropu v márnici bude opatřena vápennou malbou.

Oprava chodníku

U brány „ a „ bude proveden chodník ze žulových kostek. Chodník kolem kostela bude proveden v šířce 1,2 m mezi zdí kostela a hroby, bude se záhonovými obrubníky na obou stranách , bude proveden z kameniva podle řezu ve výkresu. Na chodník budou napojené vstupy do kostela, brány a objekt márnice.

Svitavy , červen 2001

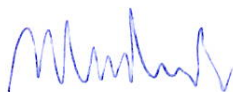

Mudroch Stan.