

Silnice k zámku

Popis současného stavu:

Bývalá silnice I. třídy s asfaltovým deformovaným povrchem, místy rozpadlým a v okrajích doplněným betonem. Na některých poškozených místech prorůstá vegetace. Vozovka je ve velkém podélném spádu a má nedostatečné odvodnění.

Zaměření současného stavu:

Délka úseku:	229,0 m
Šířka vozovky:	7,0 m
Plocha vozovky:	1 603,0 m ²
Uliční vpusti:	4 ks



Navrhované řešení:

Povrch současné vozovky je třeba srovnat frézováním v průměrné tl. 5 cm, odbourat betonové části krytu a uvolnit uliční vpusti. Získaný recyklát bude možno využít na jiné stavbě. Pro lepší odvodnění by bylo vhodné doplnit dvojici zdvojených uličních vpustí. Na očištěnou vozovku se položí nový asfaltový kryt s vyrovnávkou.

Přehled prací:

- Odfrézování vozovky průměrnou tloušťkou 5 cm s odvozem na deponii
- Odbourání betonových částí vozovky s odvozem na skládku
- Odstranění porušených částí vozovky s odvozem na skládku
- Zařízení a dobourání příčné spáry napojení na konci úseku s odvozem suti na skládku
- Vybudování dodatečného odvodnění včetně obetonování potrubí a zásypu rýh
- Očištění vozovky zametením
- Doplnění podkladu z asfaltové směsi v místech oprav podkladu a budování odvodnění
- Osazení uličních vpustí
- Pokládka krytu s asfaltové směsi ACO 11 tl. 6 cm s vyrovnávkou v průměrné tloušťce 3 cm
- Ošetření příčné spáry v napojení vozovky

Fotodokumentace:

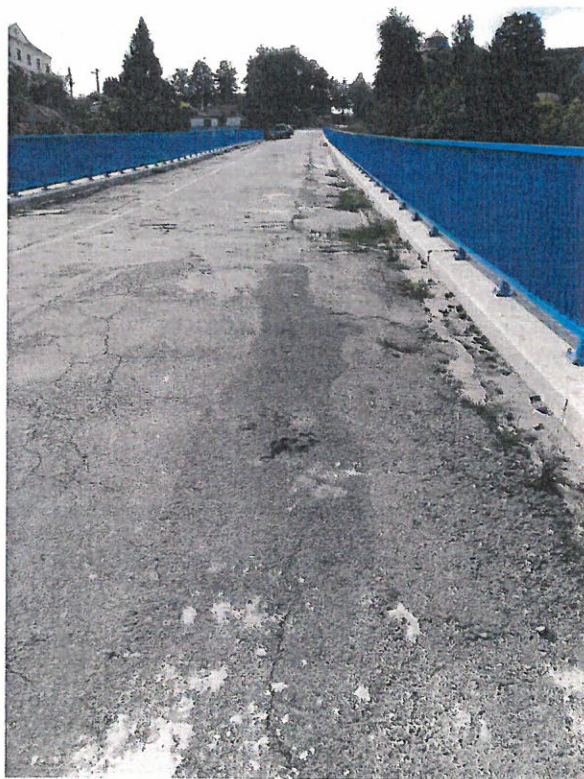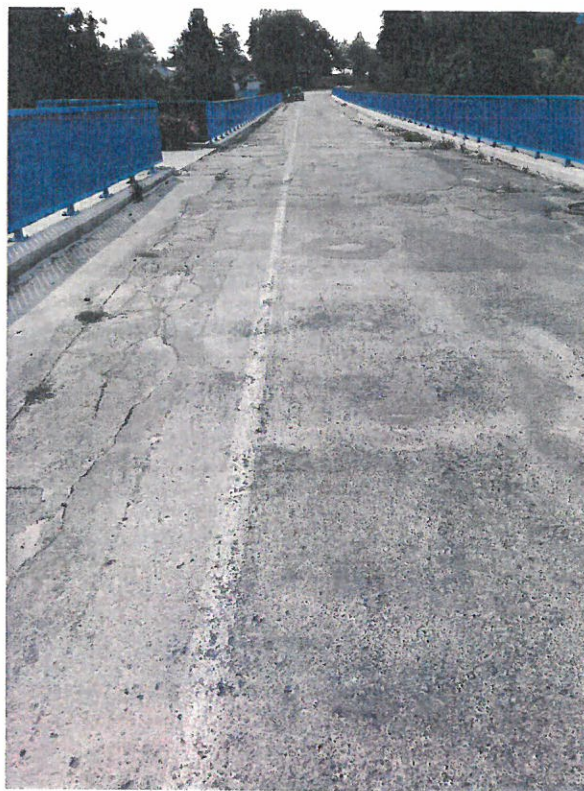

Přehledná situace:

